

2.池上地区

【審議】

· P15橋脚工事の今後の施工方針

【報告】

- ·BP3橋脚の施工状況
- ·BP4橋脚の施工状況
- ・ 地下水位の観測状況



2.池上地区

【審議】

P15橋脚工事の今後の施工方針



■中間とりまとめと今回の議題について

中間とりまとめ (R3. 1/21)


<P15橋脚>

- ✓ 地盤沈下の要因はP15工事による地下水汲上
- ✓ 工事の再開は、継続して審議する。

第4回専門家会議 (R3. 3/26)

<P15橋脚>

対策工法などの今後の施工方針について審議

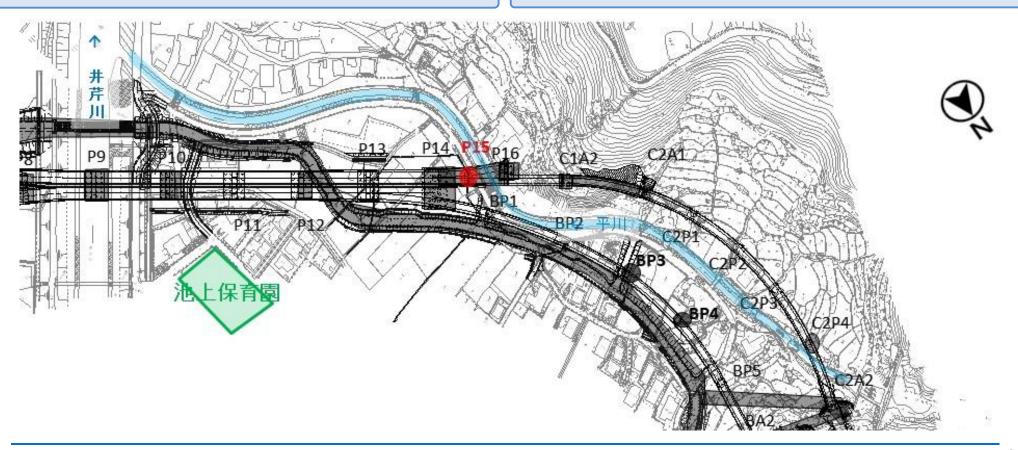




■振り返り①(P15橋脚の工事概要)


橋 梁:池上インター橋(区間④)

上部工: 鋼2径間連続非合成鈑桁橋(L=51.0m)

下部工: RC橋脚(H=17.6m)


基礎工:大口径深礎杭(ϕ 8.0m、L=17.0m)

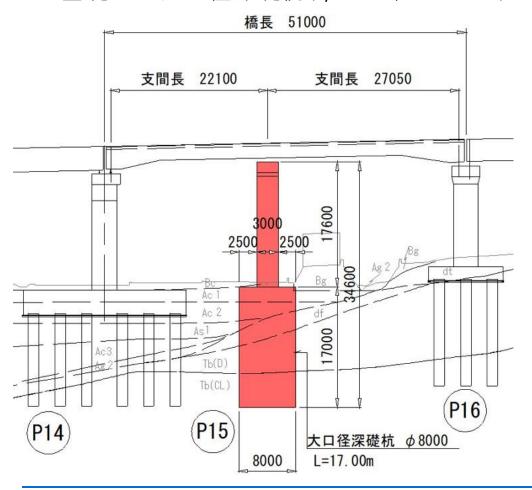

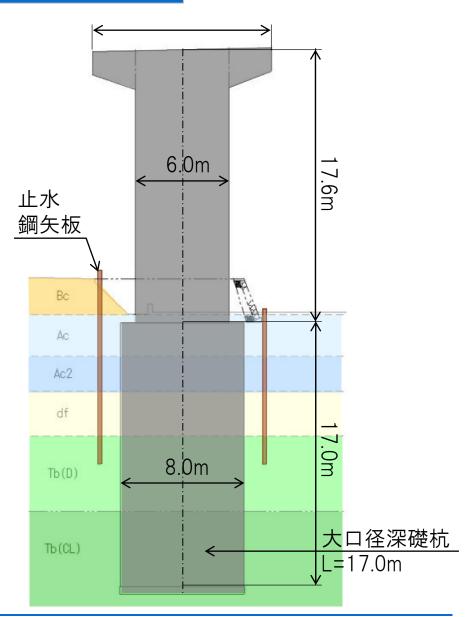



■振り返り②(深礎坑掘削中の排水)

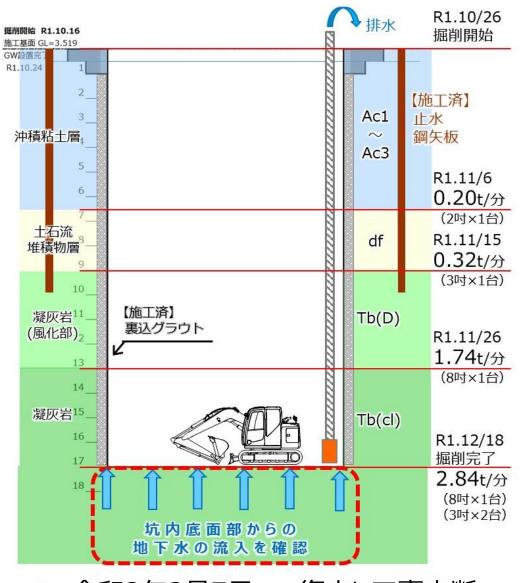










■振り返り③(地盤の沈下のメカニズム)

<沈下のメカニズム>

P15橋脚工事で、坑内底面で発生した湧水を汲み上げたことにより地中深くの凝灰岩の亀裂を介して、軟弱な粘性土に含まれる地下水の絞り出しが生じ、粘性土の圧密沈下が生じた。

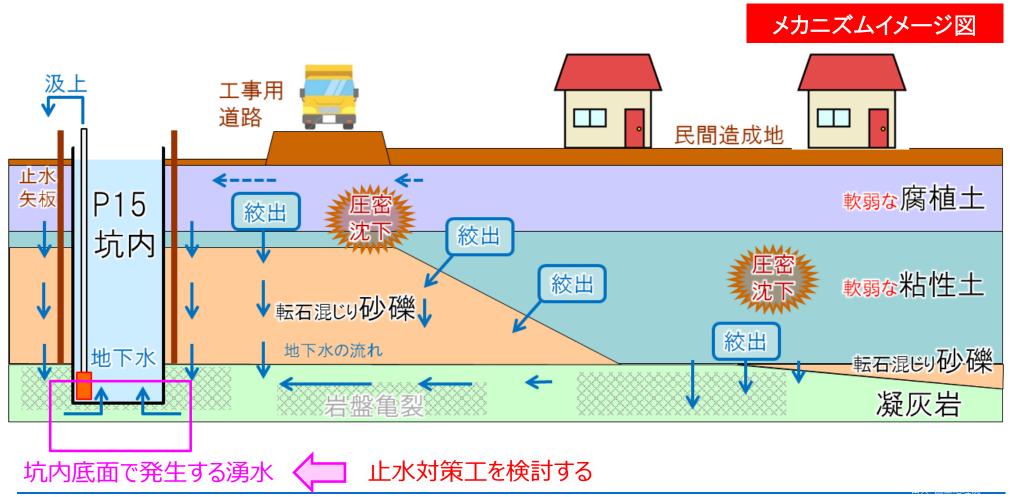




■今後の施工方針(止水対策範囲)

湧水の発生箇所


止水対策範囲

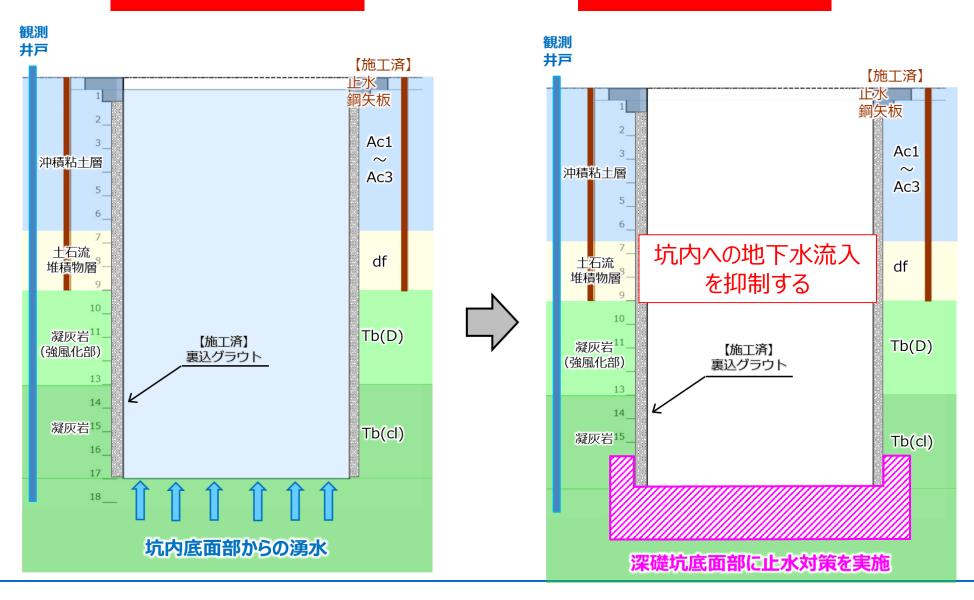




■ 今後の施工方針(止水対策工法)

- ▶ 対策工法は、注入工を採用する
- ▶ 準備工として足場設置、一部埋戻し等を実施後、足場から注入工を実施
- ▶ 坑内に残る地下水と埋戻し土を取り除き、深礎杭の施工に着手

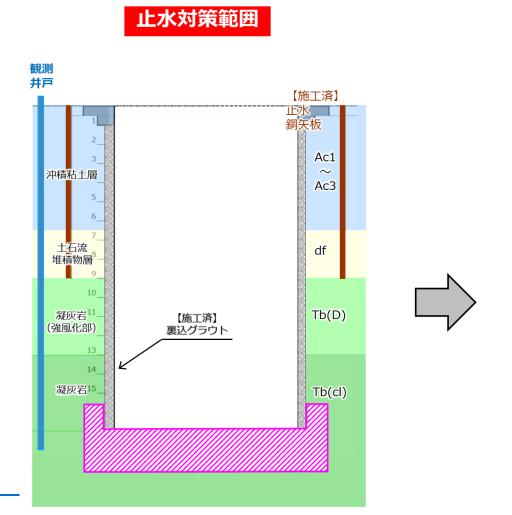

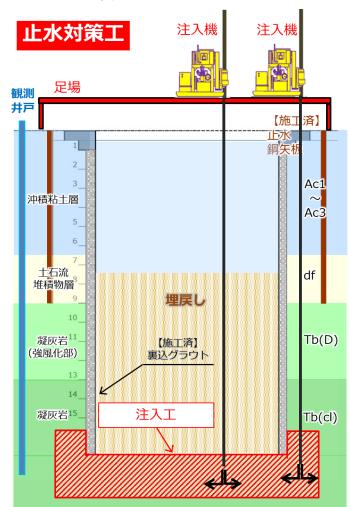




■施工方針(地下水位の監視)

- ➤ P15橋脚施工中は周辺の 観測井戸(全有孔管)で地 下水を監視
- ▶ 1日3回の計測を予定

※ 地下水位に異常が確認された場合は、委員に報告し対応についてご相談します。

(8:00,12:00,17:00)

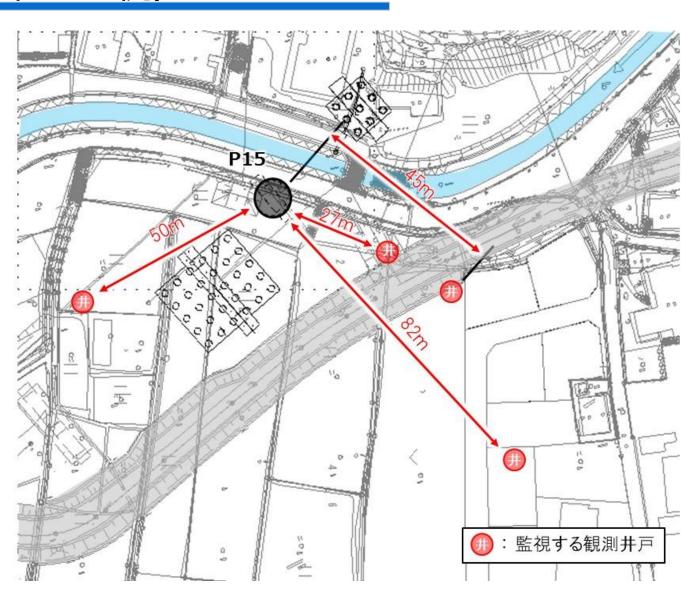



P15橋脚の今後の施工方針

- ① 止水対策工法(注入工)・対策範囲
- ② 地下水位監視体制




2.池上地区

【報告】

- ·BP3橋脚の施工状況
- · BP4橋脚の施工状況
- ・ 地下水位の観測状況




■【報告】BP3橋脚の施工状況

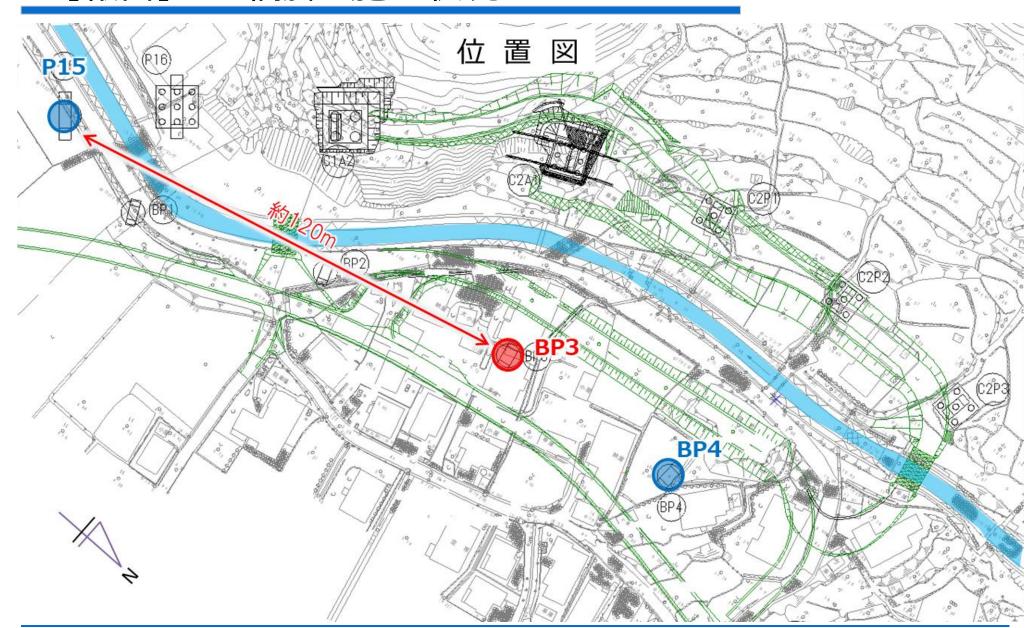



■施工状況(BP3橋脚)

・ 亀裂注入工を施工中

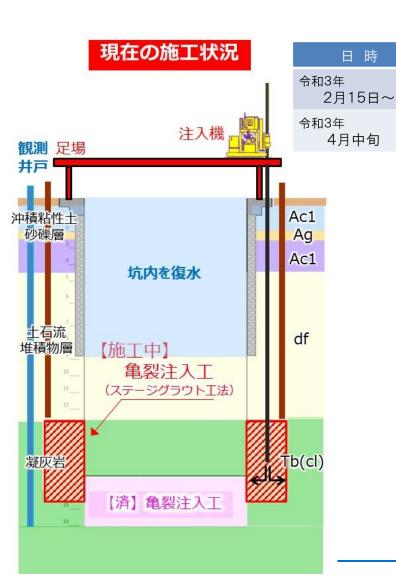



内容


亀裂注入工着工

亀裂注入工完了予定






■【報告】BP4橋脚の施工状況

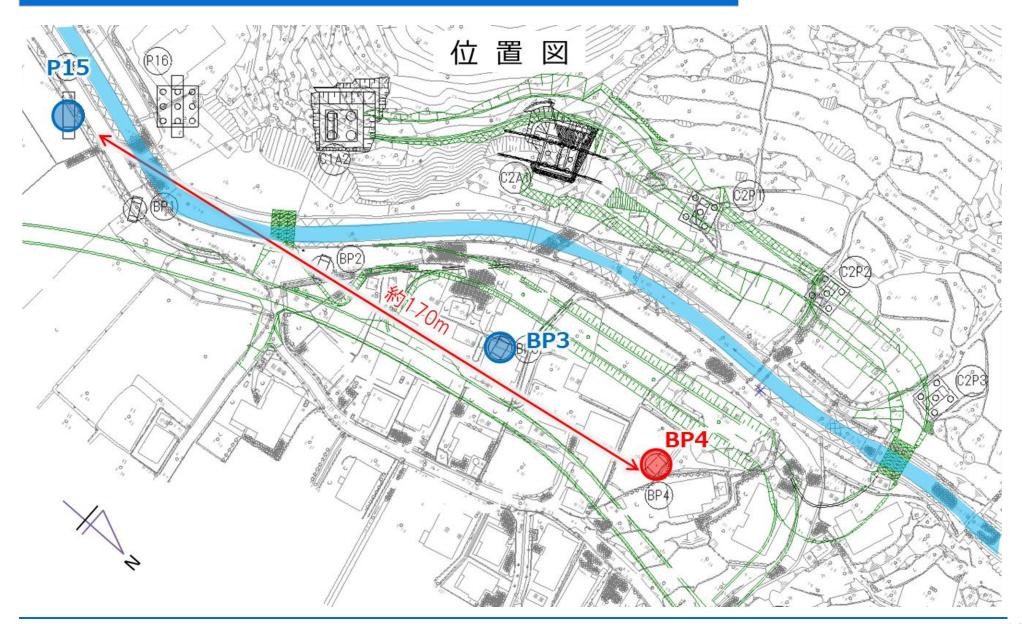



■施工状況(BP4橋脚)

- ▶ 地表から約13.5mの凝灰岩層を試掘中
- ▶ 施工中は周辺の観測井戸で地下水位を監視

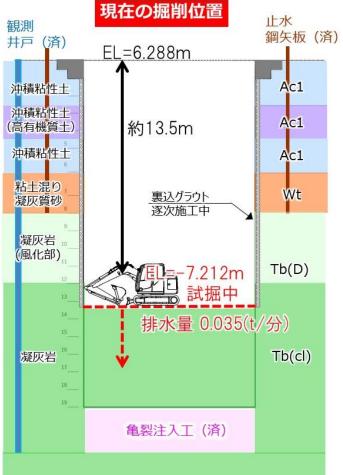


日時	内 容
令和3年 2月8日~	試掘開始
令和3年 2月27日	Wt層試掘完了 (EL=-1.212m) 常時排水なし
令和3年 3月20日	Tb(d)層試掘完了 (EL=-5.712m) 湧水量 0.030(t/分)
令和3年 3月26日	Tb(cl)層試掘中 (EL=-7.212m) 湧水量 0.035(t/分)







■【報告】地下水位の観測状況

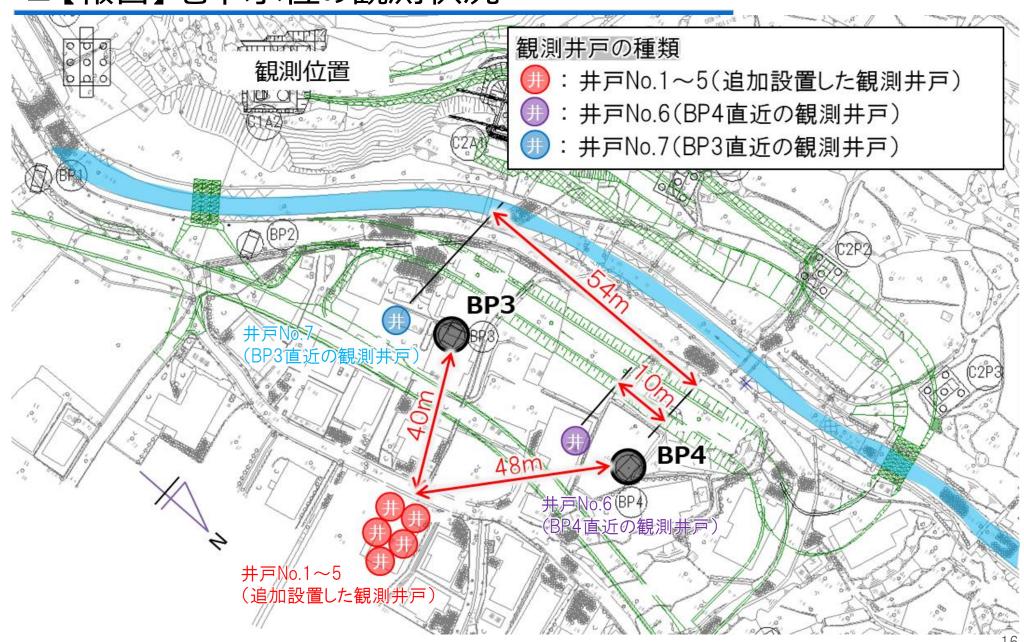




■ 井戸No.1~5(追加設置した観測井戸)

凡例

__ <棒グラフ>=水位変動量(前日12:00~当日12:00) <折線グラフ>=地下水位(12:00時点)

──:沖積粘性土層 ──:沖積粘性土層 ──:土石流堆積物層 ──:凝灰岩(風化部)層 ──:凝灰岩(風化部)~凝灰岩層

(高有機質土)

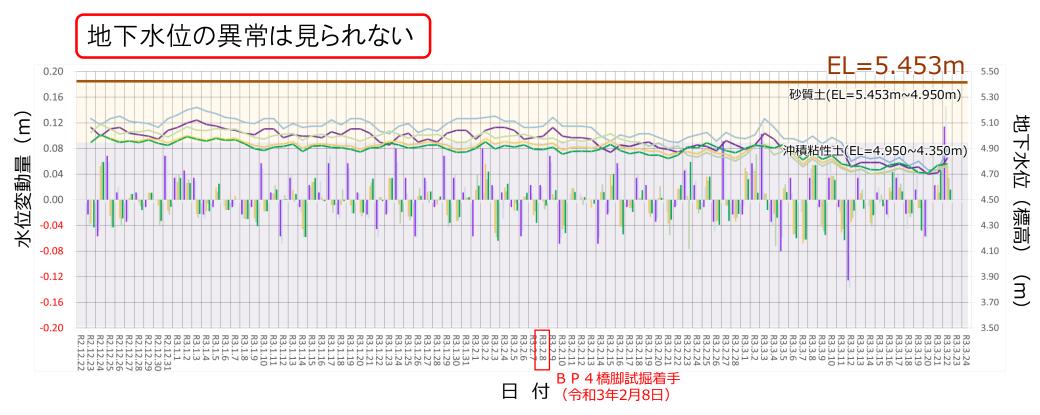



■ 井戸No.6(BP4橋脚直近の観測井戸)


凡例

<棒グラフ>=水位変動量(前日12:00~当日12:00) <折線グラフ>=地下水位(12:00時点)

地下水位の異常は見られない

EL = 6.280 m

砂質土(6.280m~5.780m)

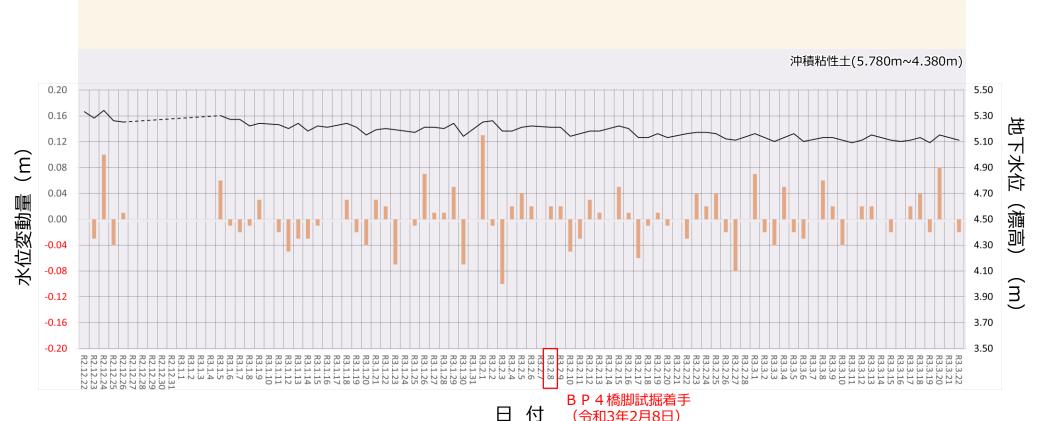

(令和3年2月8日)



■ 井戸No.7(BP3橋脚直近の観測井戸)

凡例

<棒グラフ>=水位変動量(前日12:00~当日12:00) <折線グラフ>=地下水位(12:00時点)

地下水位の異常は見られない

EL=6.440m

沖積粘性土(EL=6.440m~4.840m)





■報告内容のまとめ

<BP3橋脚工事の状況>

亀裂注入工を施工中(4月末まで)。

<BP4橋脚工事の状況>

現在GL-13.5mの凝灰岩層を試掘中。

<地下水位の観測状況>

BP4橋脚試掘中に現時点で地下水位の異常は見られない。