


【接合部の現況写真（抜粋）】

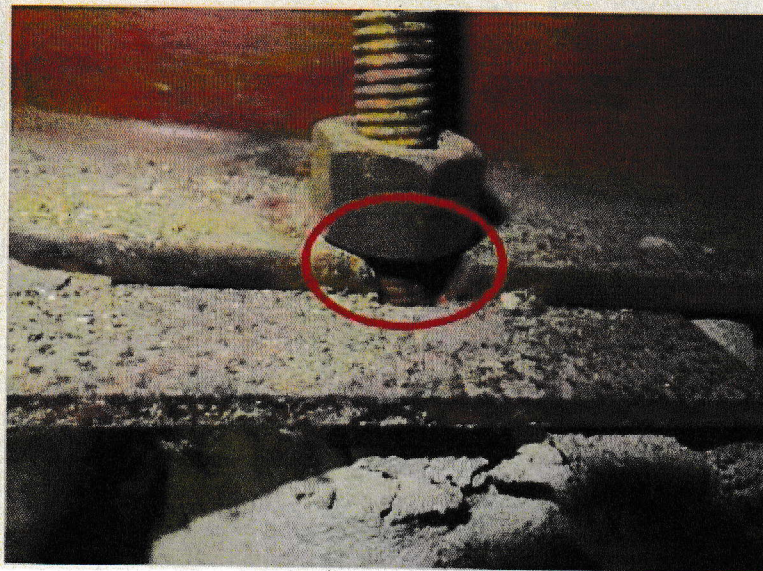


事務棟

写真No③:「②」の接写

位置:F通4-5間

- ・下フランジの断面欠損
- ・シングルナット
- ・座金無し
- ・ベースモルタルの充填不足

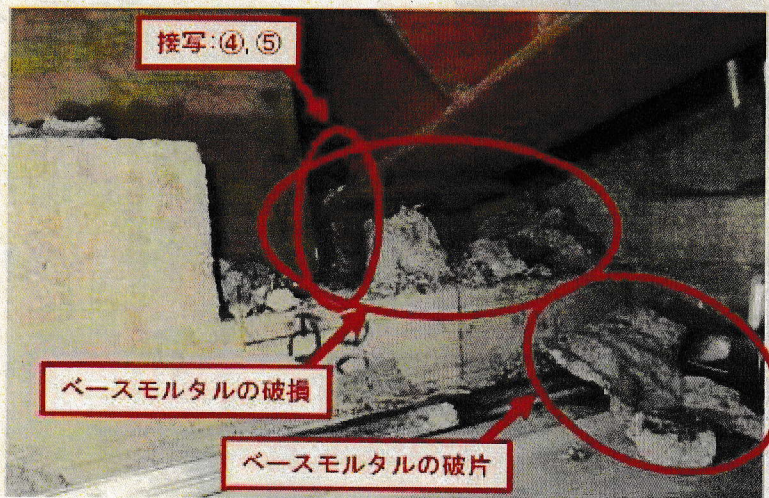


研修室棟

写真No①:全景

位置:L通17軸

- ・アンカーボルトの切断
- ・アンカーボルトの変形
- ・シングルナット
- ・座金無し
- ・ベースモルタルの破損

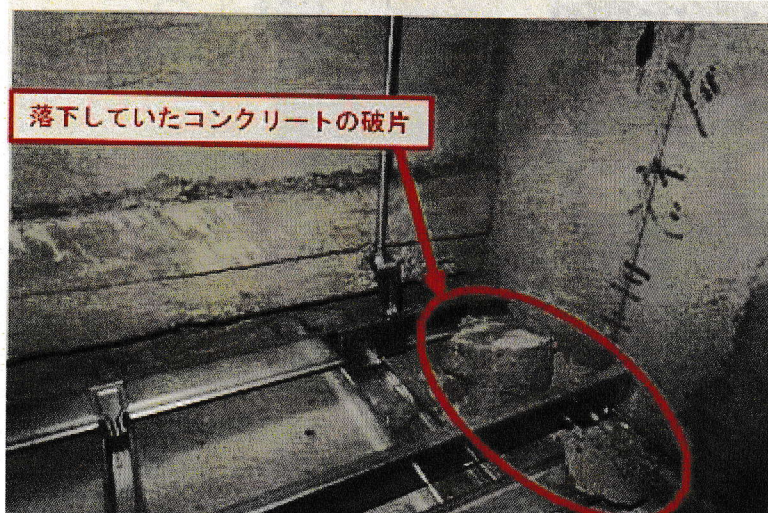

研修室棟

写真No②:コンクリート破片

17通L-M間

- ・落下していたコンクリートの破片



宿泊棟

写真No②:「道」の接写

位置:33通H軸

- ・アンカーボルトの変形
- ・シングルナット
- ・ナットの締付け不足
- ・ねじ山の突出無し
- ・座金無し
- ・ベースモルタルの破損




宿泊棟

写真No③:「接合部」の接写

位置:33通S-T間

- ・アンカーボルトの変形
- ・アンカーボルトの現場溶接
- ・シングルナット
- ・ナットの締付け不足
- ・座金無し
- ・ベースモルタル無し

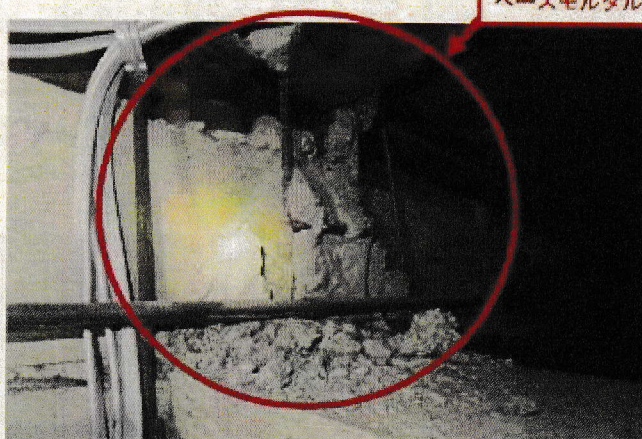

増打部に鉄筋無し
ベースモルタルの破損

宿泊棟


写真No⑤:全景

位置:28通T軸

- ・増打部に鉄筋無し
- ・ベースモルタルの破損



落下した
モルタルの破片

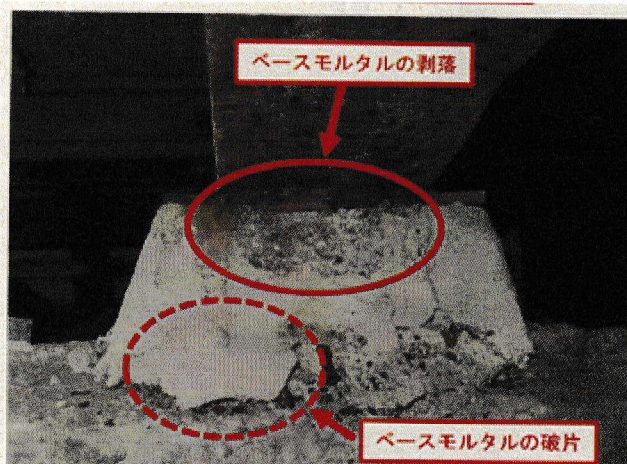

ベースモルタルの剥落

ベースモルタルの破片

浴室棟

写真No⑤:全景

位置:Z通39軸

- ・シングルナット
- ・ベースモルタルの剥落