

特に被害の大きかった校舎等

別紙1

学校名	用途	完成年度	構造	応急危険度判定		状 況	被災度 区分判定
東野中学校	校舎	S36～59	R C造	危険	落下物等	・ 建物が沈下している可能性あり。 ・ 天井材等の落下の可能性あり。 ・ 教室と廊下の間の建具が大きく傾斜（ガラス割れ等危険）。 ・ 渡り廊下接続部の段差や破損あり。	中破
	校舎	S39～59	R C造	要注意		・ 建物が沈下している可能性あり。 ・ 渡り廊下接続部の段差や外壁落下あり。	中破
帯山中学校	校舎	S 35、36	R C造	危険	落下物等	・ 各階の柱（付帯壁）モルタル（落下危険性あり） ・ 柱クラック・損傷大（1箇所） ・ 接続部金物等落下の危険性あり	中破
富合中学校	校舎	S 45	R C造	要注意		・ トイレ壁面の浮き、天井材の落下の恐れ ・ 理科室、更衣室：柱の表面に亀裂あり ・ 音楽室：黒板灯落下の恐れ ・ 柱破損あり	基礎：大破 上部：小破
京陵中学校	渡り廊下		R C+S	危険	構造危険性	・ 接続部隙間 ・ 柱脚破損 ・ モルタル落下危険性あり（床隙間など）	大破
竜南中学校	トイレ	S61	S造	危険	構造危険性	・ 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ。	中破

【校舎等被害状況写真】

◆東野中(校舎)



◆京陵中(渡り廊下)



◆竜南中(トイレ)



被害が大きく使用中止とした体育館等


学校名	完成年度	構造	応急危険度判定	状況	被災度区分判定
出水小学校	S52	S造	危険	ブレースの変形あり。	小破
白坪小学校	S56	S造	要注意	外壁にひび割れが発生。	-
龍田小学校	S47	S造	危険	ブレースの損傷あり。	大破
帯山小学校	S44	S造	危険	天井の水平ブレースがほとんど外れている。	中破
城北小学校	S48	S造	要注意	ブレースの変形、緩みあり。	小破
西原小学校	S47	S造	要注意	ブレースの破断、緩みあり。	小破
楠小学校	S49	S造	危険	ブレースの緩みあり。	中破
託麻東小学校	S47	S造	危険	ブレースに緩みあり。	中破
託麻西小学校	S46	S造	危険	ボルトのはずれ、ブレースの緩みあり。・	中破
東町小学校	S51	S造	要注意	ブレースの緩みあり。	大破
武蔵小学校	S53	S造	危険	ブレースの破断、緩みあり。	中破
山ノ内小学校	S59	S造	危険	ブレース破断あり。	大破
北部東小学校	S55	S造	危険	ブレースの緩みあり。	中破
飽田南小学校	S56	S造	要注意	ブレースの緩みあり。	小破
杉上小学校	S54	S造	要注意	ブレースの緩みあり。	小破
豊田小学校	S55	S造	要注意	ブレースの破断、変形あり	大破
藤園中学校	S43	S造	危険	ブレースの緩みあり。	小破
花陵中学校	S40	S造	危険	ブレースの破断あり。	小破
城西中学校	S40	S造	要注意	柱脚ボルト破断、ブレースの緩みあり。	小破
錦ヶ丘中学校	S46	S造	危険	柱・基礎のクラックあり。ブレースの緩み、変形あり。	大破
二岡中学校	S43	S造	危険	ブレースの破断あり。	中破
東部中学校	S49	S+RC造	危険	内壁落下。外装仕上材の落下。	大破
楠中学校	S50	S造	要注意	ブレースの緩みあり。	小破
東町中学校	S57	S造	要注意	ブレースの変形あり。	小破
富合中学校(武道場)	H2	S造	危険	柱脚の破損あり。	大破
必由館高等学校	S53	S造	危険	柱脚の破損あり。	大破

【体育館等被害状況写真】

◆山ノ内小体育館(ブレース破断)



◆帯山小体育館(天井水平ブレースの外れ)

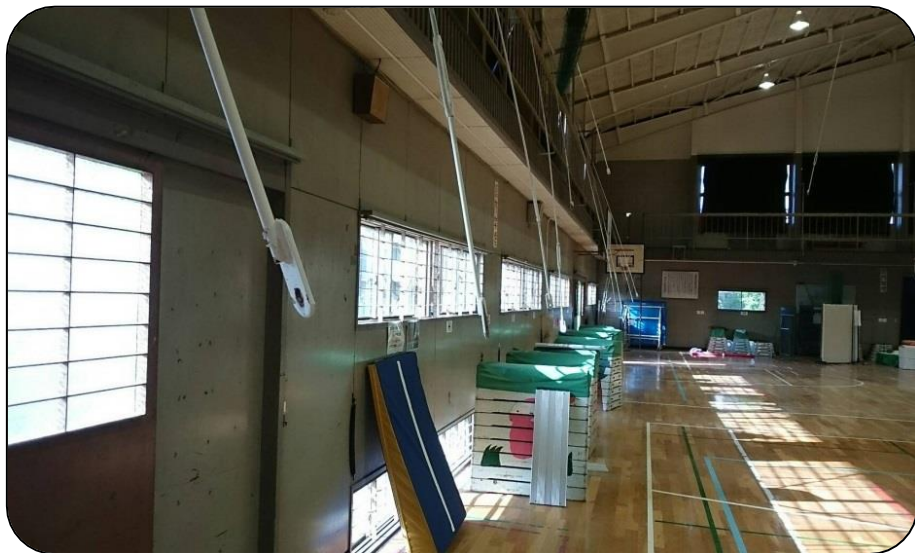

◆豊田小体育館(ブレース破断、変形)



◆富合中武道場(外部柱脚の破損)



◆東部中体育館(内壁落下)



◆託麻東小体育館(外壁等落下)

<外側>



<内側>

