




1 北面  
石垣天端石の沈下による空隙が生じている。  
一部築石に亀裂や割れが認められる。



2 西面  
西面の一部築石にズレが見られる。  
北西天端隅石にズレが生じている。

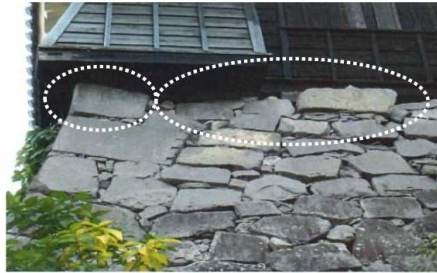

3 南東面①  
築石にズレや沈下が見られる。  
屋根廻りは大きな被害は見られず、雨漏りはしていない。



4 南東面②(階段廻り)  
軒下にある築石はズレや沈下が見られる。  
東端にある階段段石はズレや沈下が大きく見られる。





5 内部(右上図⑦通り)  
軸部は桁行に対し梁間方向(南側)に大きく傾斜している。  
板戸も変形して鴨居までも折損させている。  
小屋組・屋根面には大きな被害は見られない。



6 内部(床下・右上図⑤通り)  
大引下の東石は土間沈下の影響を受け、下がっている。  
土間の亀裂は石垣に沿って生じている。(右上図参照)

● 監物櫓 軸部傾斜図・土間亀裂図

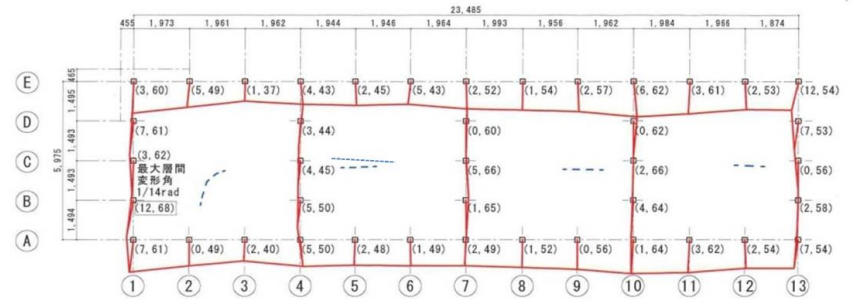

【写真】土間亀裂状況(大引⑥通り付近)

● 監物櫓 床不陸図

